

越衡 OCS 系列电子吊秤使用说明书

OCS-NEW (OCS-M, OCS-A/Z, OCS-X, OCS-V, OCS-F 直视系列通用)

1、 参数设置和校正时各按键功能

去皮 选择位数右移(选定位闪烁)和子菜单向上

累计 选择位数左移(选定位闪烁)和和菜单向下

置零 对选定位数置数(增一)

清除 对选定位数置数(减一)

切换 确认

2.校正:

为了保证标定完成后显示数据准确,要先挂上皮重开机或按归零键归掉皮重,热机几分钟后
再同时按下[F1][F2]显示(P0000)时松开按键,输入通行码"7806",按[切换]键确认来进入标
定,显示 SCALE,等待空载稳定后按切换键显示 CALSP,此时进行校正零点,完成后

- 显示[LOAD1]:此时加载砝码按[切换]键,输入第一校正砝码值,待砝码(标准物)完全稳定后按[切换]键显示[---]来标定第一加载点,数秒后
- 显示[LOAD2]:此时按[关机]键,
- 显示[END]结束校正,数秒后,返回称重状态。